Explosion de gaz Iso-Butylene

EPSC Learning Sheet April 2024

EPSC

Ce qui s'est passé:

Un filtre en forme de Y dans une tuyauterie 3" s'est rompu. La défaillance est apparue après des cycles de pression, crées par expansion thermique. L'isobutylene relaché a entrainé une explosion du nuage de gaz et la faillite de la compagnie.



Photo du rapport CSB

Aspects:

- ➤ Lorsqu'un système fermé rempli d'un hydrocarbure liquide monte en T°, la pression peut augmenter au-delà de la P° design.
- ➤ Dans ce cas, une rupture par fatigue fragile s'est produite dans le filtre en fonte. Des matériaux plus ductiles sont recommandés pour les systèmes qui manipulent des produits dangereux sous pression.
- ▶ Parfois, les vannes sont condamnées ouvertes pour permettre la dilatation.
- Des soupapes d'expansion thermique peuvent être ajoutées aux systèmes qui pourraient être remplis de liquide et isolés sur vannes.
- ▶Établir des critères afin de déterminer si des soupapes d'expansion thermique doivent être incluses - en fonction du volume, du liquide, du matériau de construction, des changements de température prévus.

Éviter les défaillances d'équipements dues à l'expansion thermique du liquide

EPSC Learning Sheets are meant to stimulate awareness and discussion on Process Safety
EPSC can not be held liable for the use of this sheet

Questions or Contact via www.EPSC.be